

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "BUDEX"

P. B.U. " BUDEX" Wojciech Zarzycki

Gliwice ul. Świętojańska 7


NIP 631-193-66-75

REGON 2409092279

w.zarzycki3@gmail.com

wojciech.zarzycki@poczta.onet.pl

tel. 504-47-72-26 ; 663-85-87-98

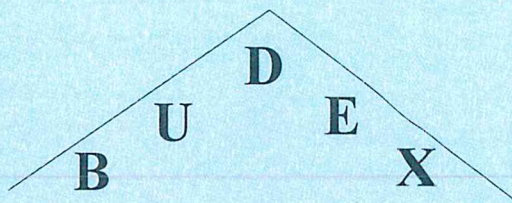

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 10 Wyszyńskiego 2/2A Hutnicza 9 w Pyskowicach
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Remont spękanych arkad
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	44-120 Pyskowice ul. St. Wyszyńskiego 2A Kategoria obiektu budowlanego: XIII,XVII
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Pyskowice Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Pyskowice Numery działek ewidencyjnych: 729/2
ZESPÓŁ AUTORSKI ZAWARTOŚCI -ELEMENTY:	1) Projekt architektoniczno-budowlany 2) Projekt techniczny

Spis dokumentacji

1. Spis dokumentacji
2. Przynależność do izby i uprawnienia projektanta
3. Opis techniczny
 - 3.1. Podstawa opracowania
 - 3.2. Przedmiot opracowania – lokalizacja
 - 3.3. Krótka charakterystyka budynku
 - 3.4. Charakterystyka pożarowa budynku
 - 3.5. Naprawa spękań arkad
 - 3.6. Uwagi
 - 3.7. Ekspertyza Techniczna
 - 3.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 - 3.9. Oświadczenie projektanta
4. Część graficzna :

Rysunki:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Sytuacja | rys. nr A-01 |
| - Elewacje | rys. nr A-02 |
| - Sposób wzmocnienia | rys. nr A-03 |

5. Informacja Bioz
7. Oświadczenie projektanta

Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast
i Osiedli Miejskich
GŁÓWNY ARCHIWISTY WOJEWÓDZTWA
ul. Jagiellońska 25
40-002 KATOWICE

Katowice dnia 17 listopada 1981 r.

Nr ewid. 548/81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel WOJCIECH STANISŁAW ZARZYCKI

magister inżynier budownictwa lądowego

urodzony dnia 21 kwietnia 1951 r. w Gliwicach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Obywatel WOJCIECH STANISŁAW ZARZYCKI jest upoważniony do:

- 1) sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a) budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanej z realizacją tych budynków,
 - b) budowli nie będących budynkami,
- 3) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyjątkiem linii, węzłów stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.





o numerze weryfikacyjnym:
SLK-ABK-BI2-AAG *

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

(Zgodnie z art. 781 K.c.)

- (Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



4. OPIS TECHNICZNY

3.1.Podstawa opracowania:

- Umowa nr WM/12/02/2025 ze Wspólnotą Mieszkaniową w Pyskowicach przy ul. Rynek 10 ,Wyszyńskiego 2-2A ,Hutnicza 9.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Polskie Normy ; Normy Branżowe ; Normy PN-EN.

3.2.Przedmiot opracowania – lokalizacja:

Przedmiotem opracowania jest projekt naprawy spękanych arkad od strony ul. Wyszyńskiego w budynku położonym przy ul. St. Wyszyńskiego 2A w Pyskowicach na działce nr 729/2.

3.3.Krótką charakterystyka obiektu:

Obiekt jest budynkami wielorodzinnymi dwukondygnacyjnym ze strychem i piwnicami.

Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe , a na piętrze mieszkania

- ściany z cegły pełnej
- stropy żelbetowe gęsto żebrowe Ackermana
- strop nad piwnicą ceramiczno-stalowy Kleina w części korytarza żelbetowy monolityczny
- klatka schodowa żelbetowa
- dach w konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną karpiówką w ułożoną koronkę

Spękania murów mają charakter trwały ,a okres ich powstania szacuje się 20-30 lat.

Charakter spękań wskazuje na nierównomierne osiadanie jednego słupa. Słup ten jest murowany z cegły pełnej. W roku 1991 wykonane zostało dodatkowe wzmocnienie ławy fundamentowej wykonanej z wspornika żelbetowego osadzonego na żelbetowym filarze o wysokości około 5,30m gdzie natrafiono na grunt rodzimy –piasek średni. Spękania nastąpiły po wykonaniu tego dodatkowego wzmocnienia. Cały budynek osiadał przez kilkadziesiąt lat i grunt pod jego fundamentami został już zagęszczony, pod nowym fundamentem został dopiero co obciążony i się zagęszczał powodując jego osiadanie.

Spękania występują również na I piętrze nad spękanymi arkadami w rejonie okien

Należy uznać że po 25 latach zagęszczania grunt pod nowym fundamentem jest ustabilizowany i nie nastąpi dalsze jego osiadanie.

3.4. Charakterystyka pożarowa budynków:

1. Charakterystyka budynku:

- powierzchnia zabudowy - 320,0 m²
- wysokość budynku 19,2 m
- liczba kondygnacji 4

2. Odległość od obiektów sąsiadujących:

- budynki w zwartej zabudowie

3. Kategoria zagrożenia ludzi:

- ZL III - usługi parter
- ZL IV - mieszkalne I piętro

5. Podział na dwie strefy pożarowe:

- Strefa ZL IV

6. Klasa odporności pożarowej budynku

- Budynek dwukondygnacyjny - N
- Klasa odporności dla ZL IV - D
- Klasa odporności dla PM - D

7. Wymagania w zakresie odporności pożarowej:

- Główna konstrukcja nośna 30 min NRO > spełnione
- Stropy 30 min NRO > spełnione

8. Warunki ewakuacji:

- Ewakuacja może się odbywać klatkami schodowymi na podwórko lub bezpośrednio na ulicę

3.5. Naprawa spękań:

3.5.1. Naprawa spękań arkad.


Spękania arkad należy przeprowadzić w dwojaki sposób

- w poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w odstępach co 6 spoinę i usunąć zaprawę na głębokość 45-50 mm+ grubość tynku.
- wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
- wypełnić spoinę zaprawą klejową cementową bez wapna M2 na pełną grubość.
- wepchnąć pręt stalowy Helibar $\varnothing$ 8 mm w celu uzyskania równej i pełnej otuliny pręta
- wprowadzić następną warstwę zaprawy Helibond pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej pierwotnie w pozostałych spoinach ściany.
- wyrównać powierzchnię spoiny.
- zwilżyć spoinę co pewien czas.
- uzupełnić spoinę zaprawą do pełnej grubości.
- w poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny i wywiercić otwór w ścianie szczytowej $\varnothing$ 16 w odstępach co spoinę i usunąć zaprawę na głębokość 45-50 mm+ grubość tynku.
- wyczyścić szczeliny i otwór przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
- ułożyć siatkę z włókien węglowych MX-C25 Masonry
- wypełnić spoinę i otwór po wierceniu matrycą nieorganiczną stabilizowaną MX-C Joint
- wepchnąć łącznik z włókna Ruregold JX Joint z włókna PBO 6 mm
- ułożyć matrycę murarską MX-C25
- ułożyć tynk

Naprawa murów


1. Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych- utworzenie belek:

- w poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w odstępach co 4 spoinę i usunąć zaprawę na głębokość 45-50 mm+ grubość tynku.
- wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
- wypełnić spoinę zaprawą HeliBond MM2 na pełną grubość.
- wepchnąć pręt HeliBar ϕ 8 mm w celu uzyskania równej i pełnej otuliny pręta
- wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej MM2 pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia spiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej pierwotnie w pozostałych spoinach ściany.
- wyrównać powierzchnię spoiny.
- zwilżyć spoinę co pewien czas.
- uzupełnić spoinę zaprawą do pełnej grubości.
- pręty HeliBar powinny wystawać po 50 cm po obu stronach pęknięcia
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 50 cm od naroża budynku pręt HeliBar powinien być prowadzony wokół naroża i zamocowany w przylegającej ścianie na długości 50 cm.
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 50 cm od otworu pręt HeliBar ϕ 8 mm powinien być zagięty i zamocowany w ościeże.
- pęknięte zworniki należy naprawiać stosując pręty HeliBar po obu stronach zwornika.

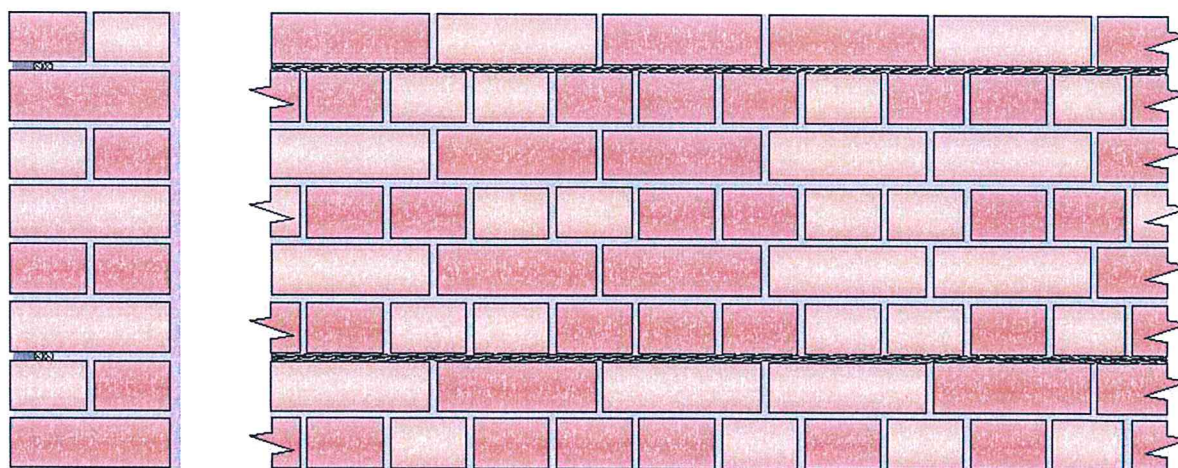

2. Naprawa nadproży oraz pęknięć w murach osłabionych otworami

- wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych.
- wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.
- wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond MM2 o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny.
- wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.
- nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond MM2 (około 10 mm grubości) na - wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.
- nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
- zwilżać okresowo.
- uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.
- jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:
 - głębokość szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubość tynku)
 - jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm, dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie .

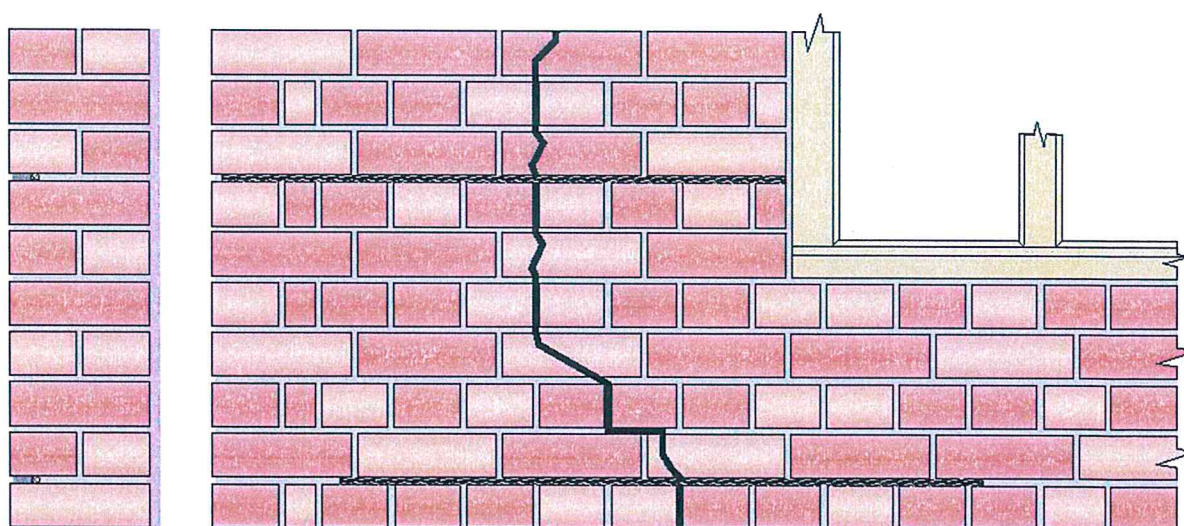

Odcinki prętów HeliBar wychodzące po 50 cm poza pęknięcia są instalowane w szczelinach normalnie wykonywanych spoin przy pomocy zaprawy HeliBond MM2

- w poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w odstępach co 5 spoinę i usunąć zaprawę na głębokość 45-50 mm+ grubość tynku.
- wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
- wypełnić spoinę zaprawą HeliBond MM2 na pełną grubość.
- wepchnąć pręt HeliBar $\varnothing$ 8 mm w celu uzyskania równej i pełnej otuliny pręta
- wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej MM2 pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia spiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej pierwotnie w pozostałych spoinach ściany.
- wyrównać powierzchnię spoiny.
- zwilżyć spoinę co pewien czas.
- uzupełnić spoinę zaprawą do pełnej grubości.
- pręty HeliBar powinny wystawać po 50 cm po obu stronach pęknięcia
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 50 cm od naroża budynku pręt HeliBar powinien być prowadzony wokół naroża i zamocowany w przylegającej ścianie na długości 50 cm.
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 50 cm od otworu pręt HeliBar powinien być zagięty i zamocowany w ościeże.
- pęknięte zworniki należy naprawiać stosując pręty HeliBar po obu stronach zwornika.

3.9.Uwagi:

Wykonanie naprawy spękanych arkad w sposób opisany powyżej wzmocni je , zabezpieczy przed dalszym pękaniem i zostaną zlikwidowane szczeliny w murach.

mgr inż. Wojciech Zarzycki
Upewnienia budowlane, projektowe, konstrukcyjne
i architektoniczne do kierowania i nadzorowania
wykonawstwa budowlanego i budowli,
dokonywania ocen i badania stanu technicznego
budynków i budowli.
nr uprawnień 548/81

EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Temat:

Opinia techniczna dotyczy stanu technicznego budynku mieszkalno-usługowego dwukondygnacyjnego z poddaszem ,podpiwniczonego położonego w Pyskowicach przy ul. St. Wyspiańskiego nr 2A

2. Stan techniczny budynku przed remontem:


Budynek jest obecnie w stanie technicznym niezadawalającym i znajduje się w stanie awarii budowlanej spowodowanej spękaniem arkadami Stropy Ackermana w budynku są w dobrym stanie technicznym Klatka schodowa jest w stanie zadawalającym Piwnica jest lekko zawilgocona


3. W ścianie frontowej budynku w arkadach występują licznie miejscowe spękania


Spękania te obecnie nie są groźne dla stabilności konstrukcji budynku , lecz aby nie zmieniły swojego charakteru należy je usunąć .

W ścianie frontowej przy budynku o nr 2A występują spękania znajdujące się w sklepieniach trzech arkad (Budynek posiada z tej strony sześć arkad) spowodowanych osiadaniem dwóch słupów. Osiadanie słupów spowodowane zostało nierównomiernym osiadaniem fundamentów ,gdyż w tym przypadku fundamenty całego budynku wykonane zostały kilkadziesiąt lat wcześniej niż fundament pod te dwa słupy.

Fundament ten na skutek obciążenia na grunt i jego zagęszczenia osiadł w sposób inny niż pozostałe fundamenty budynku.

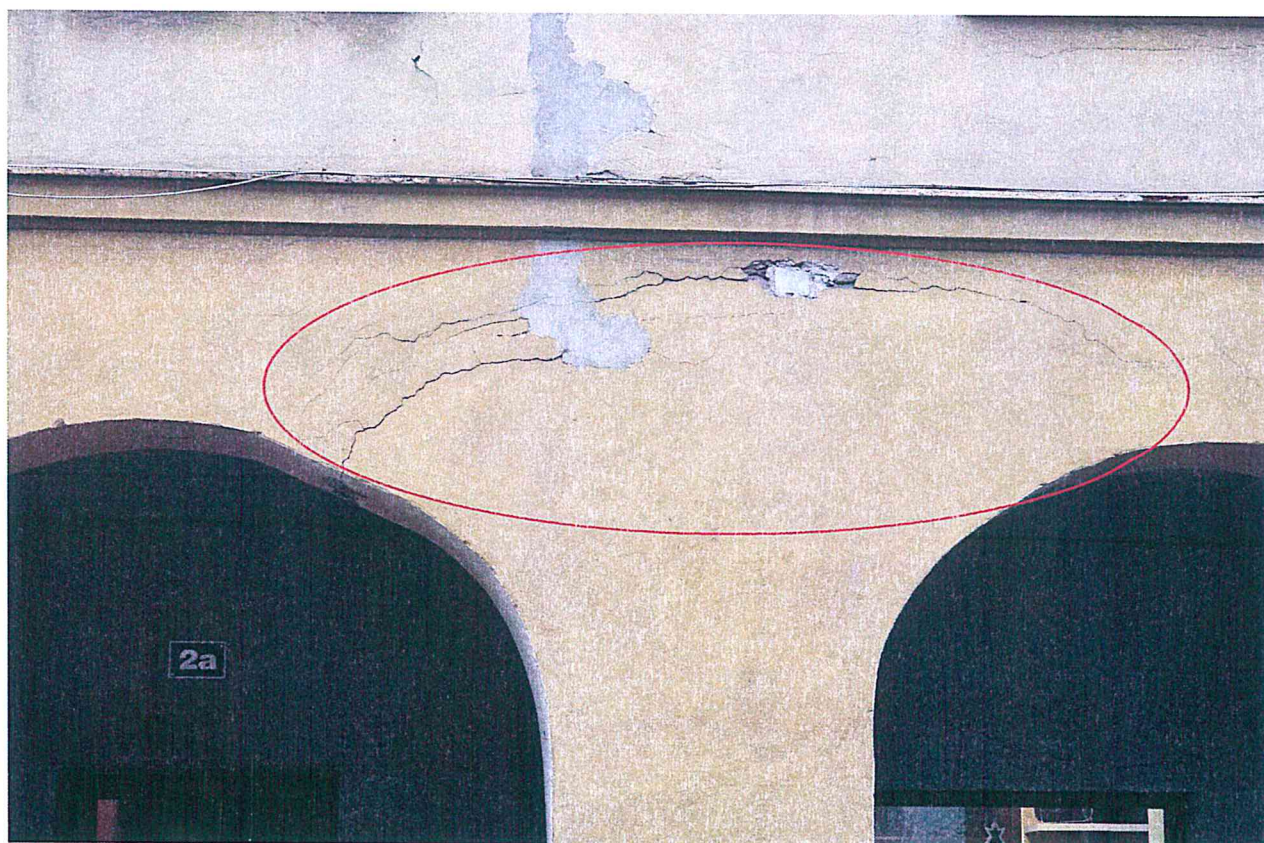

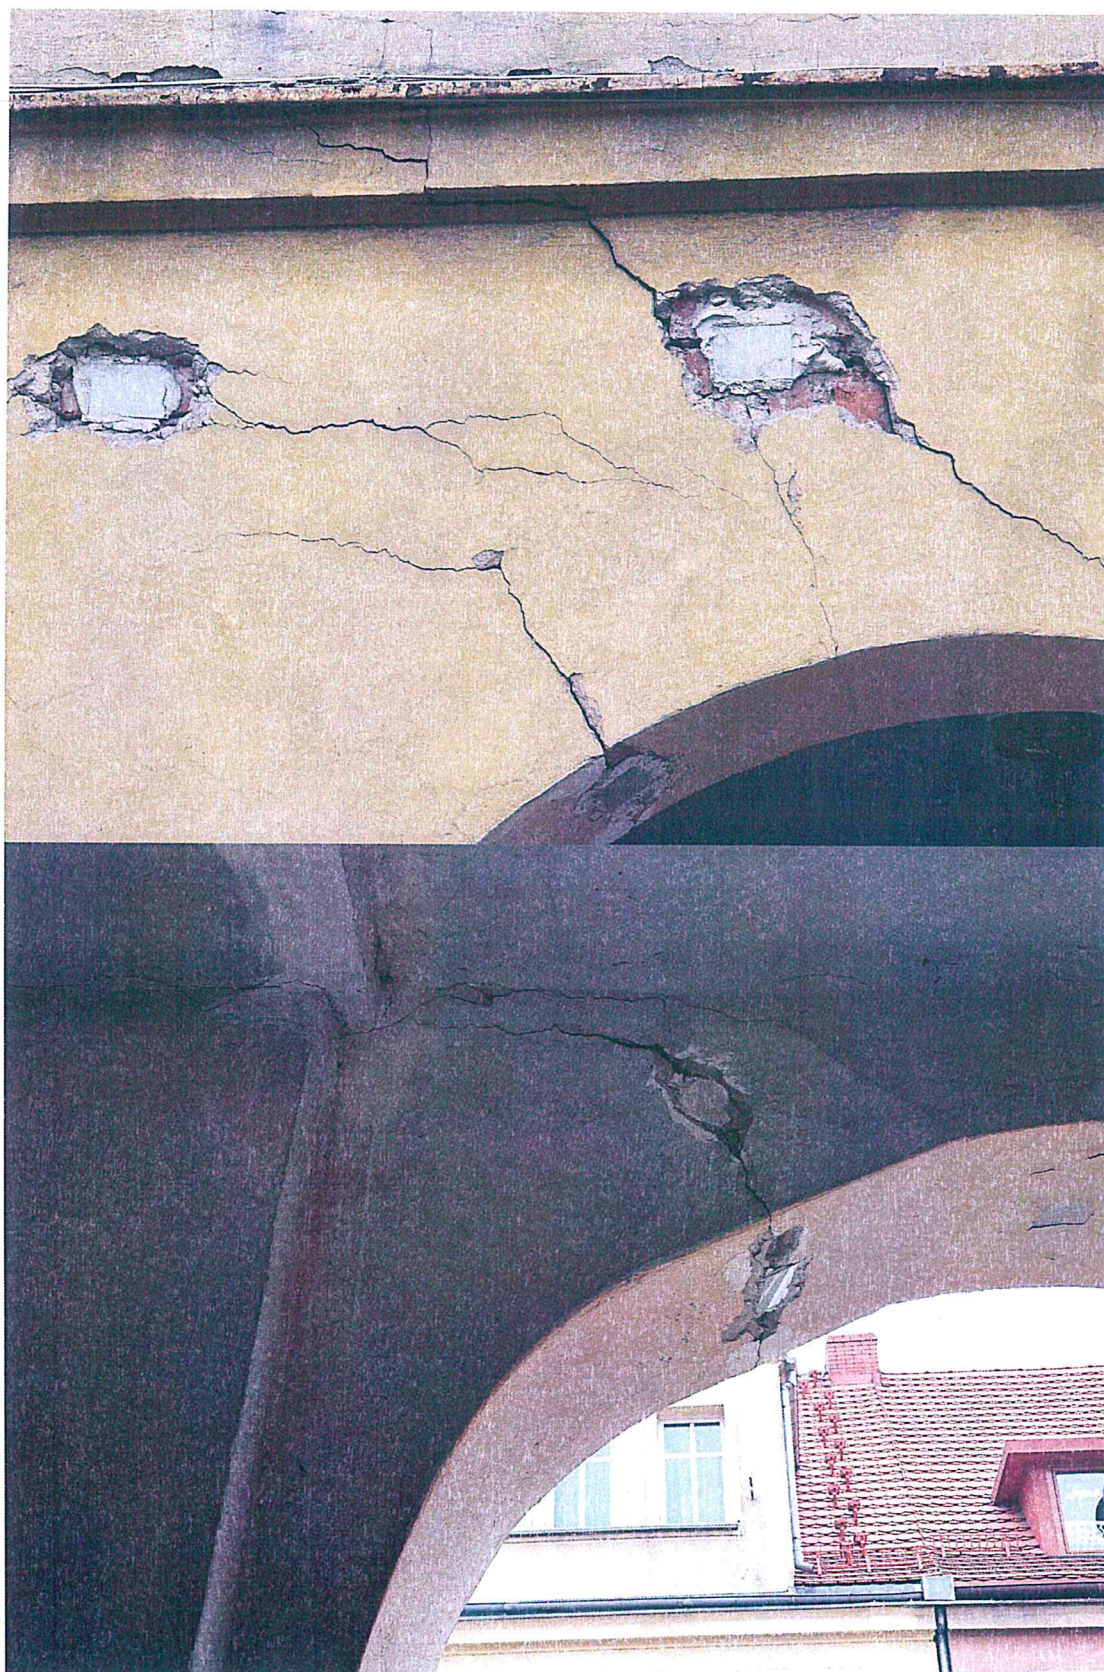

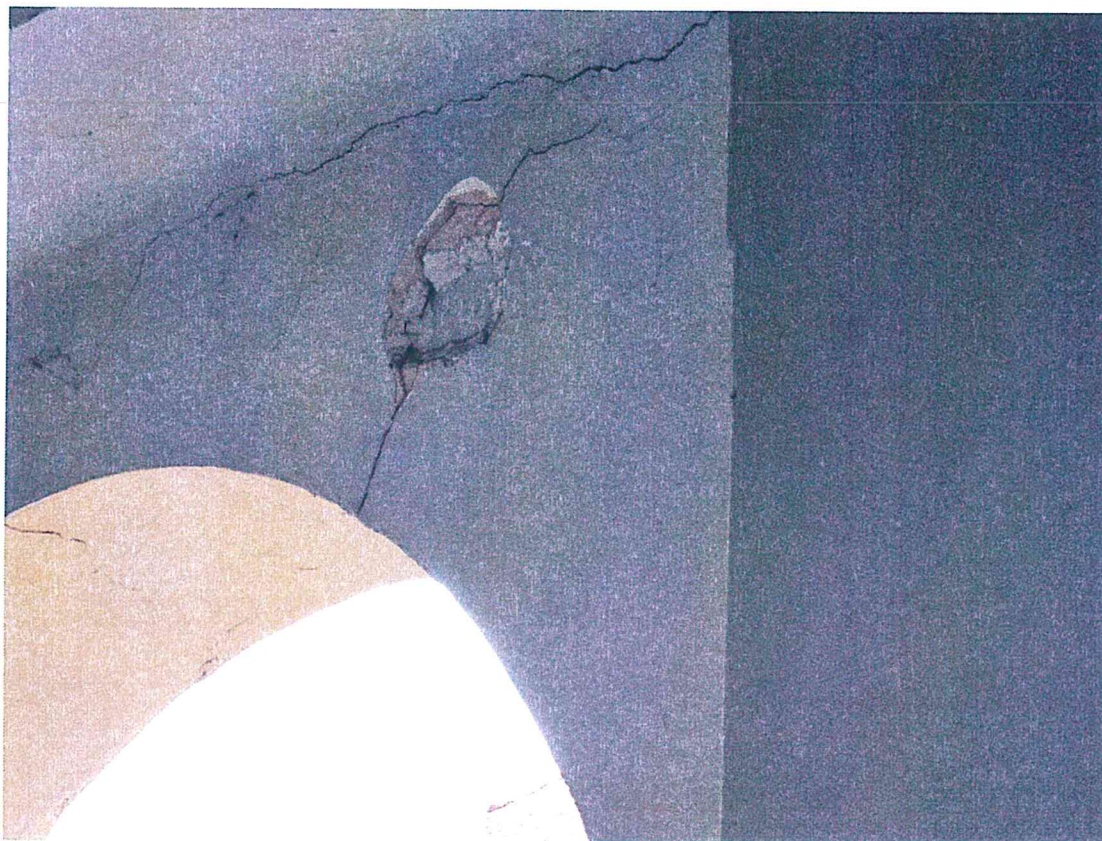

Uwagi

Po wykonaniu naprawy w sposób opisany w niniejszym projekcie nowe zarysowania nie powinny się pojawiać, a przebrojony mur będzie miał znacznie większą wytrzymałość niż dotychczas.

mgr inż. Wojciech Zarzycki
Uprawnienia budowlane, projektowe, konstrukcyjne
i architektoniczne do kierowania i nadzorowania
wykonawstwa budynków i budowli,
dokonywania ocen i badania stanu technicznego
budynków i budowli,
nr uprawnień 548/81

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Temat: Naprawa arkad

Adres: Pyskowice ul. St. Wyszyńskiego 2-2A

Wykonawca: mgr inż. Wojciech Zarzyckiego

mgr inż. Wojciech Zarzycki
Uprawnienia budowlane, projektowe, konstrukcyjne
i architektoniczne do kierowania i nadzorowania
wykonawstwa budynków i budowli,
dokonywania ocen i badania stanu technicznego
budynków i budowli.
nr uprawnień 548/81

marzec 2025

1. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

- odkucie tynków
- hydrofobizacja murów
- zamocowanie siatki zbrojeniowej
- montaż prętów szycia murów
- montaż matrycy MX-C-256 oraz jej kotwienie
- wykonanie tynków

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA

- nie dotyczy

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJACE W CZASIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALE , RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 04. 2004 r. oraz paragrafu 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23. 06. 2003 r ustalono , że robotami budowlanymi , których charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególna ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są :

- należy odłączyć z zasilania wszelkie przewody elektryczne mające styczność z remontowanym stropem
- roboty , przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m. w trakcie tych prac nie występuje
- Zagrożenia oczu odpryskami skuwanych elementów , zachłapanie środkami gruntującymi , masą klejową

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Roboty związane z budową powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę , a także nadzór autorski. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. Oraz Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W trakcie prowadzenia robot należy prowadzić dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami .

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANÝCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W SĄSIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIJĄCYCH BEZPIECZNAŁ, SPRAWNAŁ KOMUNIKACJĘ , UMOŻLIWIAJĄCĄ
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POZARU , AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

-
- Odpady i gruz wywozić sukcesywnie – materiały budowlane składować w sposób bezpieczny . W razie konieczności demontażu jakichkolwiek instalacji zapewnić obiektowi tymczasową ochronę . Po wykonaniu prac instalacje zamontować ponownie z zachowaniem obowiązujących przepisów branżowych
- umieścić tablicę informacyjną i sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ‘ BiOZ’
- pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP
- pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednie stroje robocze , środki ochrony zdrowia oraz odpowiednie narzędzia

Gliwice dn. 14. 03. 2014

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.207 z 2003 r poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam , że **projekt budowlany**

**Naprawy spękanych murów w budynku położonym w Pyskowicach
przy ul. Wyszyńskiego 2A .**

wykonany dla Inwestora , jakim jest **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 10**

Wyszyńskiego 2/2A Hutnicza 9 w Pyskowicach.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej , i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć .

Oświadczam również , że jestem wpisany na listę członków stosownej Izby Inżynierów

Budownictwa po numerem ewidencyjnym **SKL/BO/8416/02**, i że zapłaciłem składki


członkowskie i posiadam stosowną polisę OC.

mgr inż. Wojciech Zarzycki
Uprawnienia budowlane, projektowe, konstrukcyjne
i architektoniczne do kierowania i nadzorowania
wykonawstwa budynków i budowli,
dokonywania ocen i badania stanu technicznego
budynków i budowli.
nr uprawnień 548/81




Pyskowice - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 500

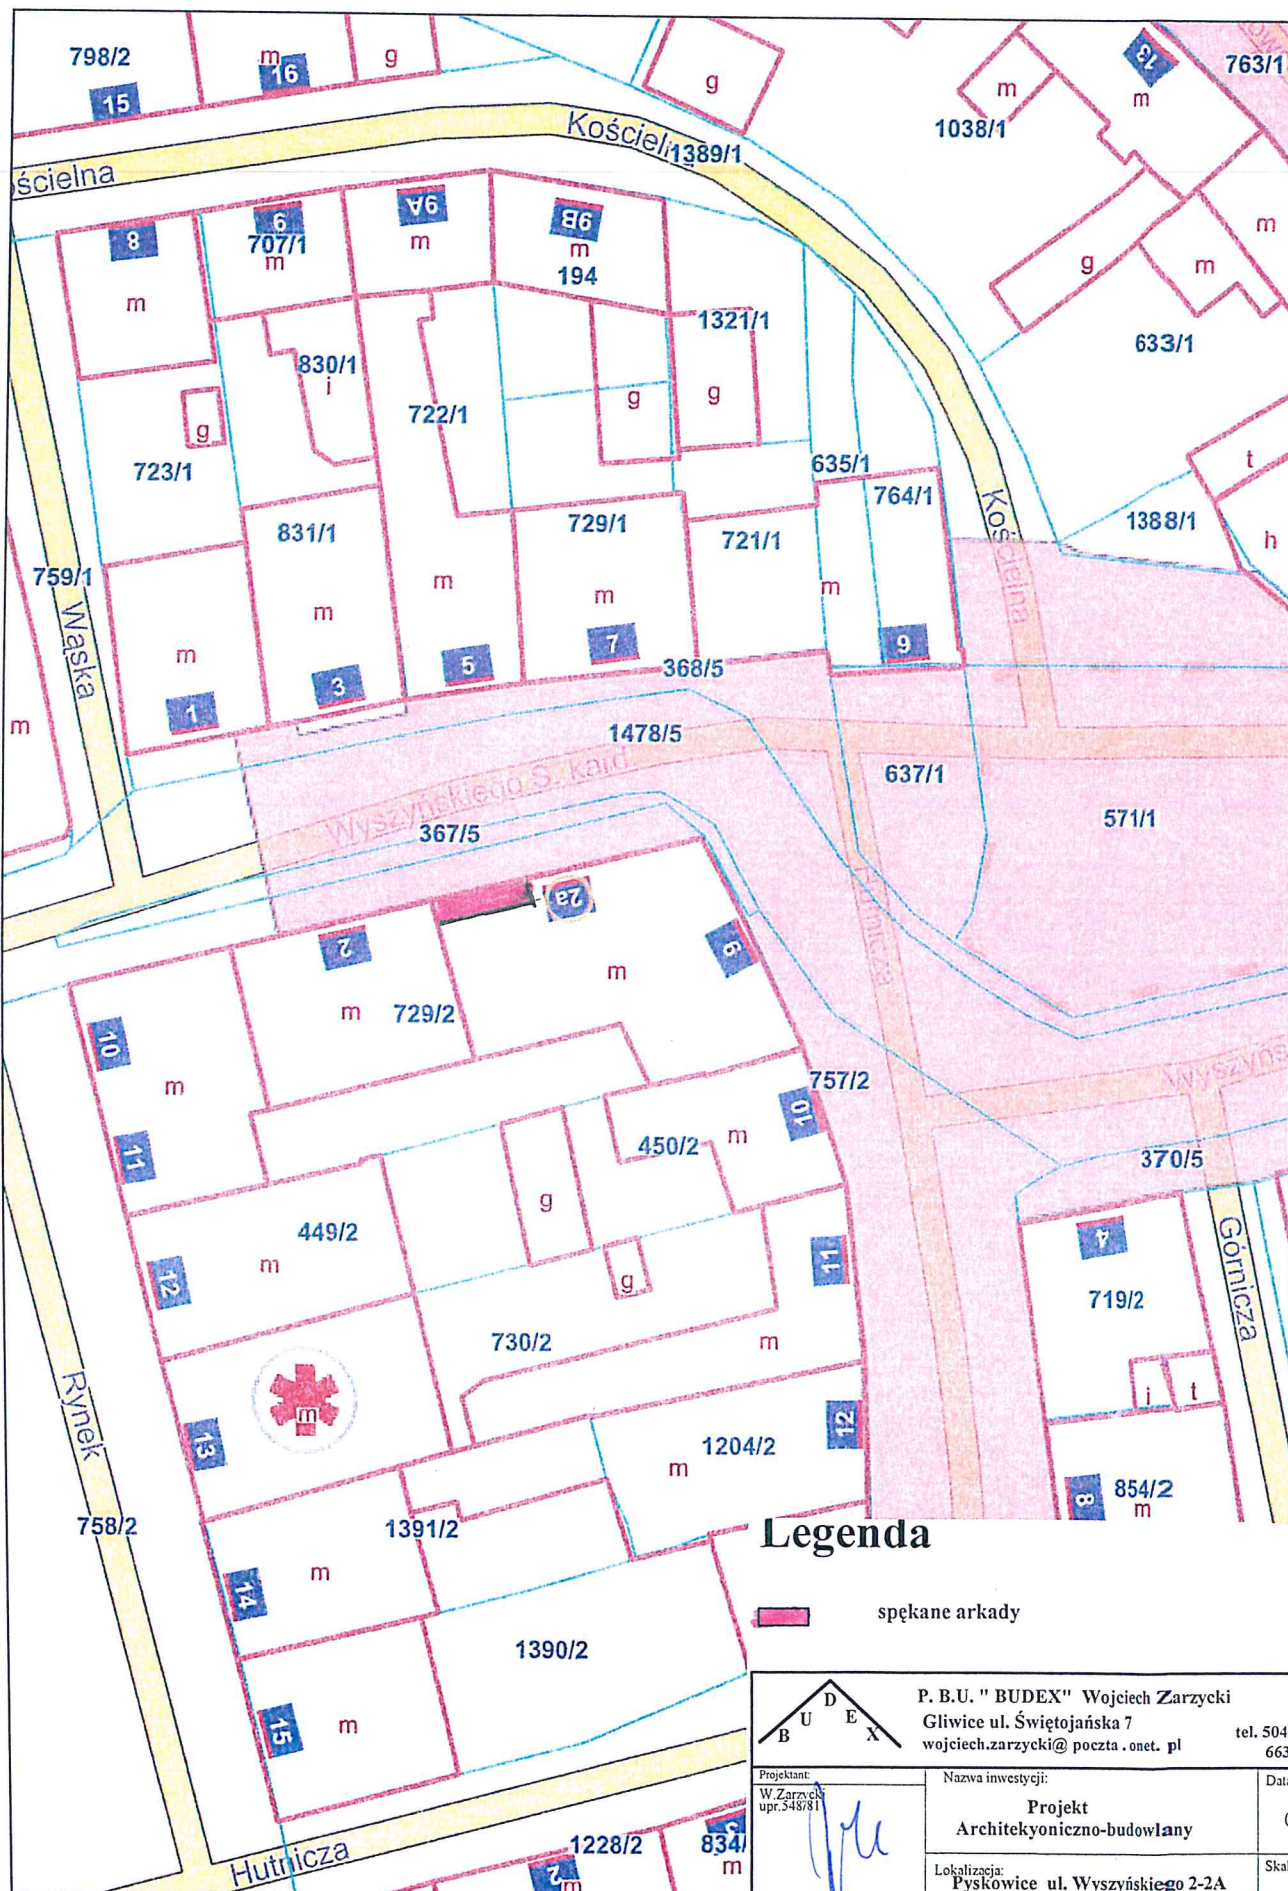

Legenda

 spękanie arkady



P. B.U. " BUDEX" Wojciech Zarzycki
Gliwice ul. Świętojańska 7
wojciech.zarzycki@poczta.onet.pl

tel. 504-47-74-26
663-85-87-98

Projektant:
W. Zarzycki
upr. 548781

Nazwa inwestycji:
Projekt
Architektoniczno-budowlany

Data:
03-2025

Lokalizacja:
Pyskowice ul. Wyszyńskiego 2-2A
dz.nr 729/2- Pyskowice



Skala:
1:100

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Wyszyńskiego 2-2A
w Pyskowicach

Tytuł rysunku:
sytuacja


Nr. rysunku:
A-01

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa.
Wydrukowano w serwisie mpyskowice.e-mapa.net dnia 2025-03-27 07:37:48

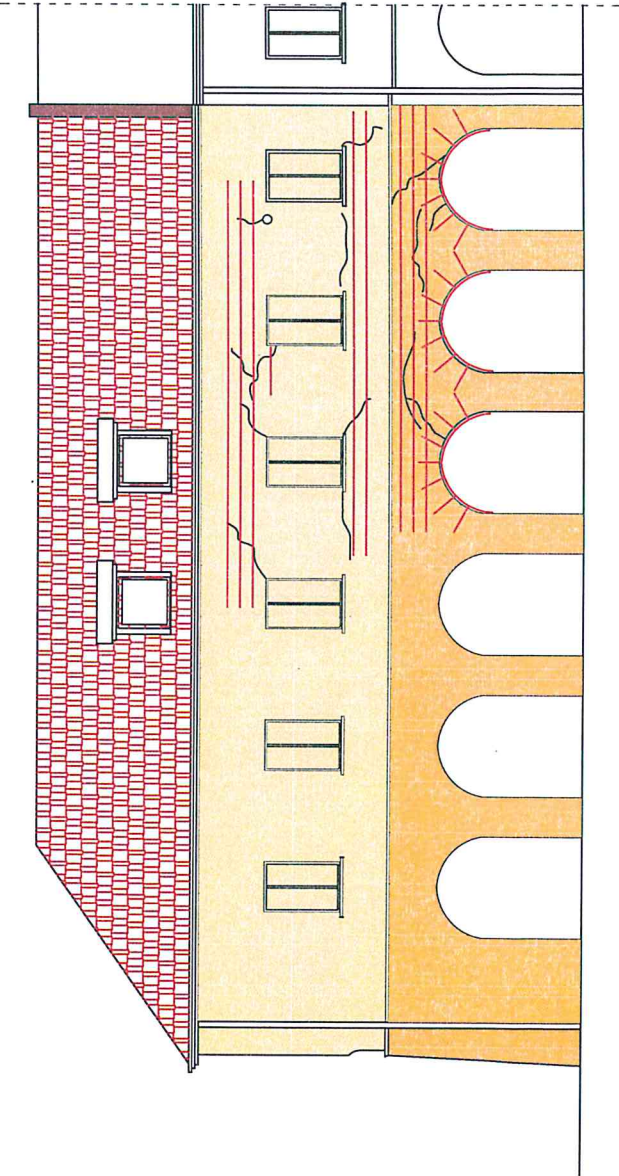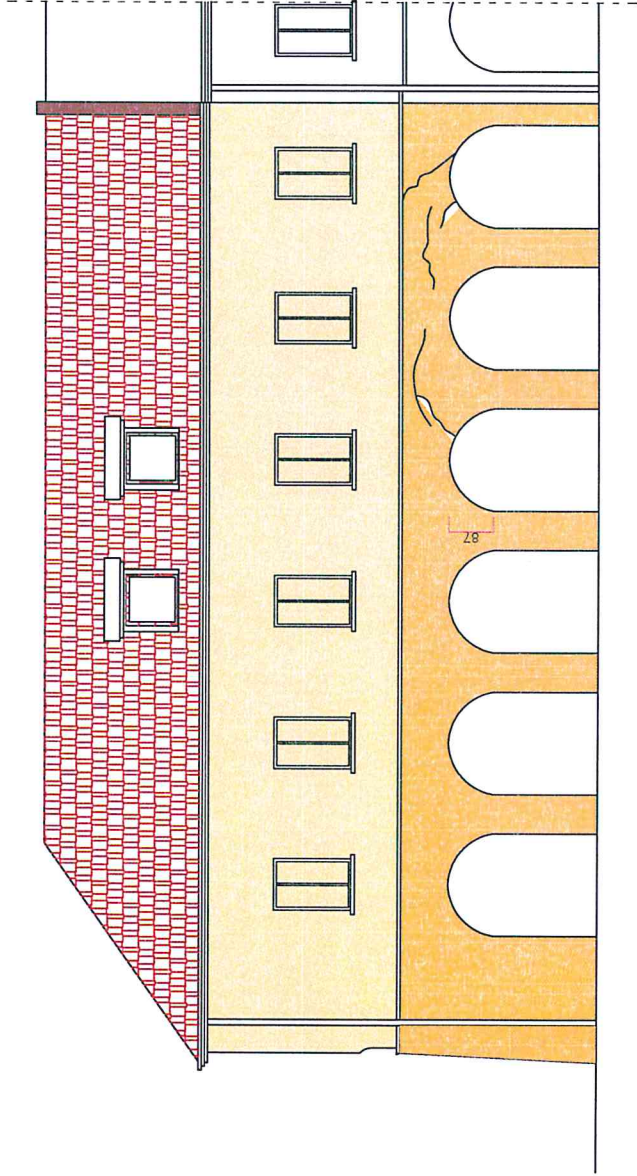


Legenda

 - spękania murów na całej wysokości kondygnacji
- pręt Helibar Ø 8


		P. B.U. "BUDEX" Wojciech Zarzycki Głiwice ul. Świątojańska 7 wojciech.zarzycki@poczta.onet.pl	
Projekt Architektoniczno-hudowlany		Data: 03-2025	
Lokalizacja: Pyskowice ul. Wyszyńskiego 2-2A dział 720/2 Pyskowice		Skala: 1:100	
Tytuł rysunku: elewacje		Nr rysunku: A-02	

Przekrój wzmocnienia

Przekrój A-A

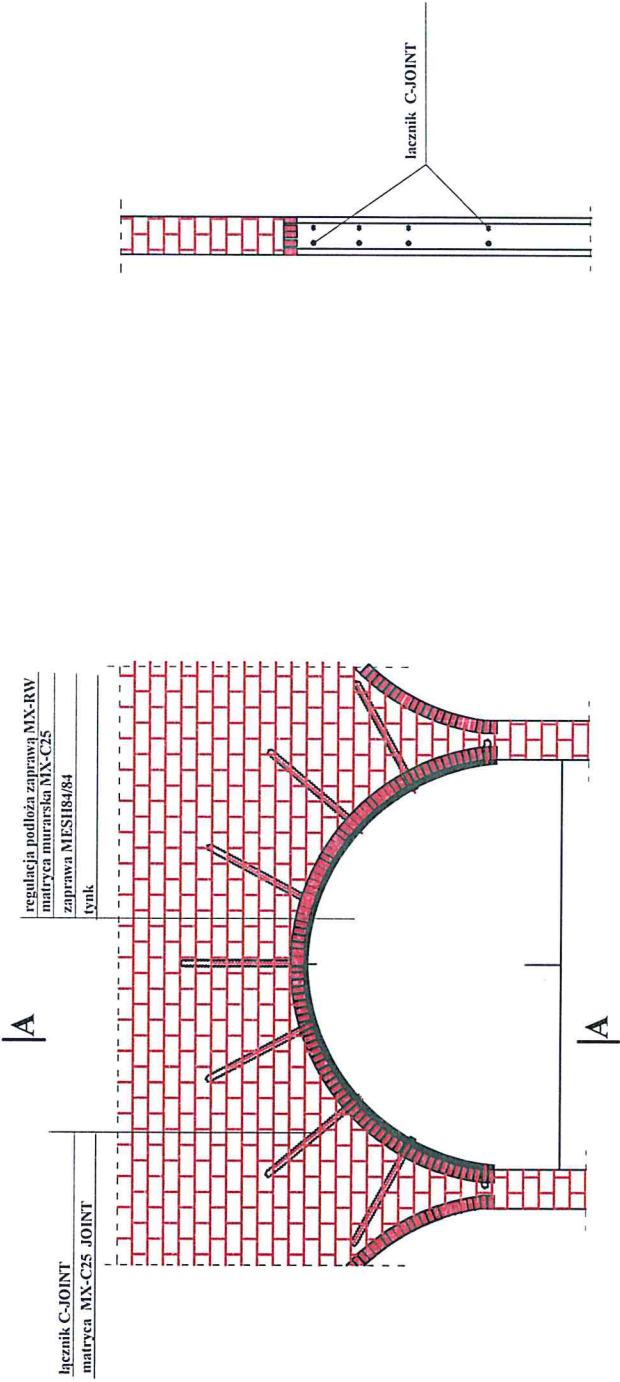

Szczegół kotwienia

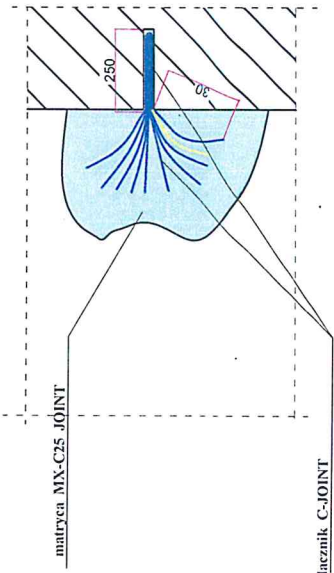

	P. B.U. "BUDEX" Wojciech Zarzycki Gliniec ul. Świętojańska 7 województwo łódzkie, poczta, onet, pl		tel. 504-474-26 663-85-87-98	
	Nazwa inwestycji		Data	
	Projekt		03-2025	
	Architektoniczno-budowlany		Skala	
	Łądzko-Łódzkie ul. Wysokiego 22A Pyskowice ul. Wysokiego 22A		1:100	
	Tytuł rysunku		Nr rysunku	
Inwestor Województwo Łódzkie ul. Wysokiego 22A Pyskowice		sposób wzmocnienia		A-03

OŚWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / ~~PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO~~
(niepotrzebne skreślić)

Ja, niżej podpisany **Wojciech Zarzycki**
(imię i nazwisko)
Zamieszkały w Gliwicach ul. Świętojańska 7/8

oświadczam,

że zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), został **sporządzony** projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego

Remont spękanych arkad

Adres inwestycji : 44-120 Pyskowice, ul. St. Wyszyńskiego 2A

Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 10, Wyszyńskiego 2/2A, Hutnicza 9

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia projektanta określone w art. 20, 21, **34** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

mgr inż. Wojciech Zarzycki
Uprawnienia budowlane, projektowe, konstrukcyjne
i architektoniczne do kierowania i nadzorowania
wykonawstwa budynków i budowli, ...
dokonywania opinii i (podpis) projektu technicznego
budynków i budowli.
nr uprawnień 548/81

.....504-477-226.....
(tel. kontaktowy)

*dotyczy tylko przypadku, w którym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane)